


PCRS

Gonesse, le 18/06/2019.


**INFO-TECH CITROËN Racing C3R5 19-13**

**Sujet : Platine volant (904615588A)**

Suite à de récents cas de desserrage des vis de maintien du circuit imprimé se trouvant à l'intérieur de la platine volant (ce qui peut entraîner des dysfonctionnements de cette dernière), nous vous recommandons de coller les 3 vis de maintien à l'aide de CAF.

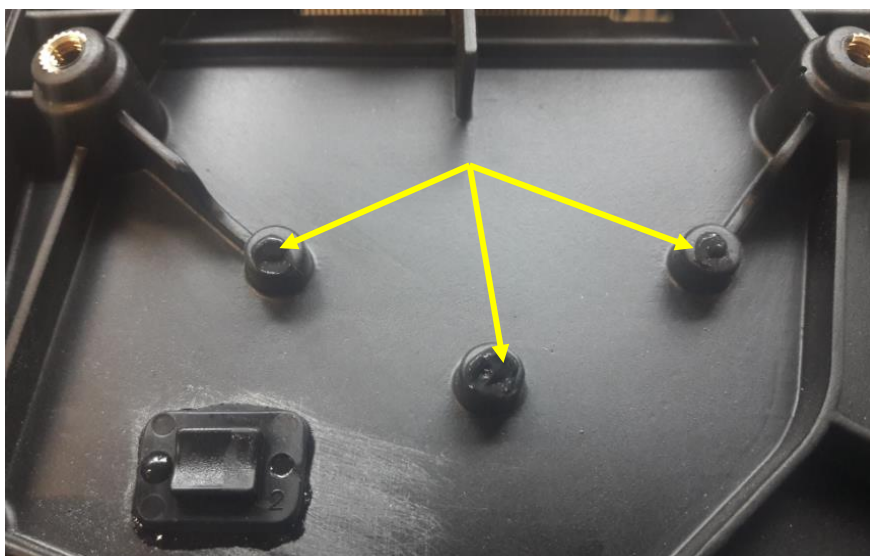


Attention lors de la manipulation du circuit imprimé à ne pas endommager les nappes ou le faisceau volant au niveau du petit connecteur blanc.

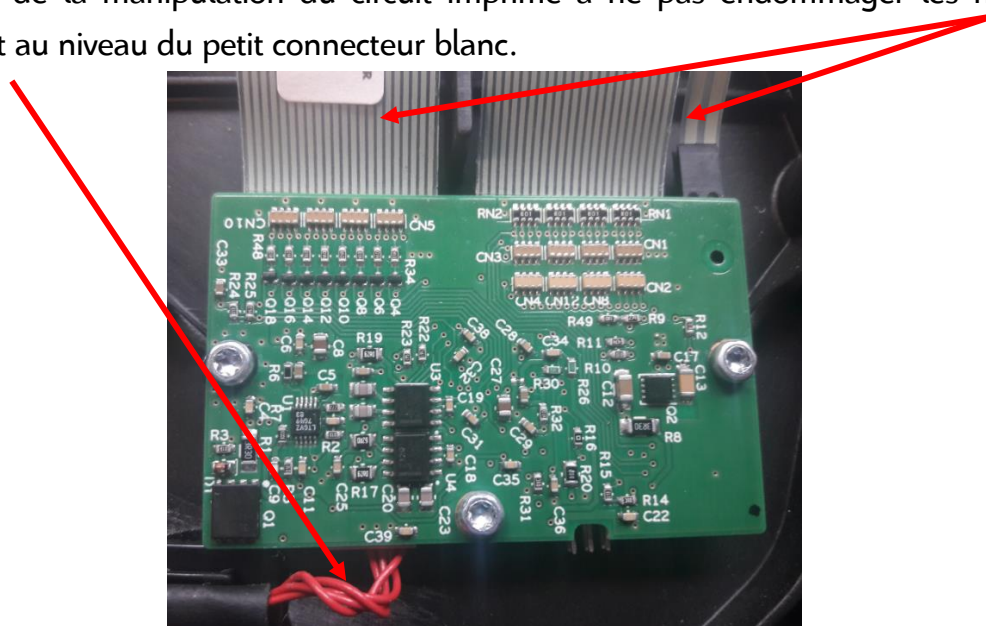


L'équipe du support technique,

**Subject : Steering wheel panel (904615588A)**

Following some recent loosening of the screws maintaining the circuit board in the steering wheel panel (thus can lead to malfunctioning), we advise you to use some silicone paste on all 3 screws as picture below.

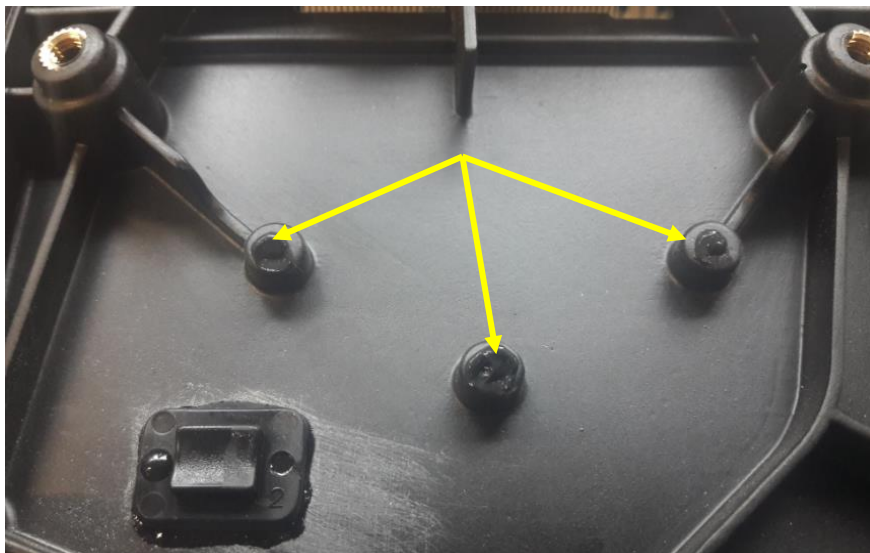

Be careful when manipulating the circuit board not to damage the ribbons or the steering wheel loom close to the small white plug.

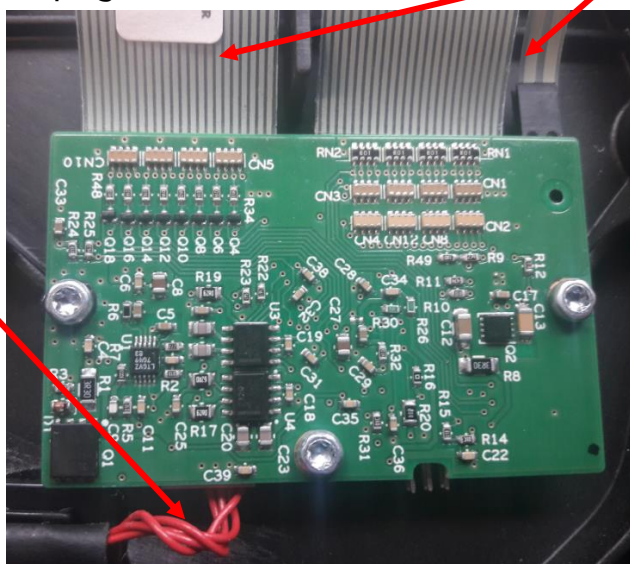

The technical support team,

Damien Arbonnier  
[damien.arbonnier@mpsa.com](mailto:damien.arbonnier@mpsa.com)  
 Tel : +33 1 61 31 00 24  
 Mobile : +33 6 74 56 77 86

Christophe Vely  
[christophe.vely@mpsa.com](mailto:christophe.vely@mpsa.com)  
 Tel : +33 1 30 84 03 98  
 Mobile : +33 7 61 51 37 92