

INFOTECH 25-03


Joint de bobine d'allumage

Chers clients,

Dans le but d'améliorer l'étanchéité entre la bobine et le puit de bougie et ainsi améliorer la durée de vie des éléments d'allumage, un nouveau joint d'étanchéité de bobine ([rep.6](#)) est désormais disponible auprès de Racing Shop.

Repère	Référence	Quantité	Désignation	Prix HT*
2	5970-91	4	Bobine d'allumage	91,78 €
6	904974638A	4	Joint bobine d'allumage	25,73€

* Nos prix sont donnés en euro à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment

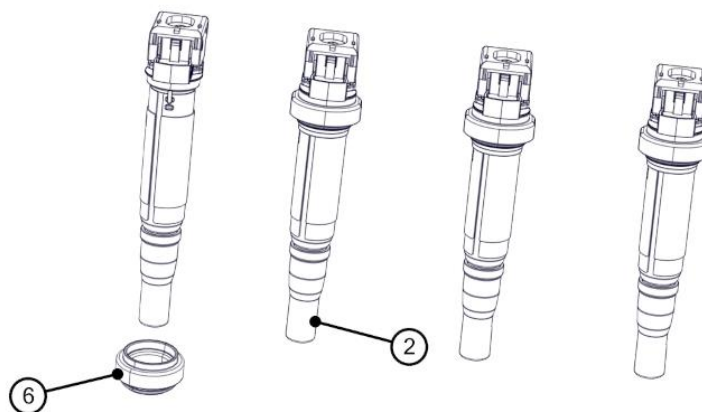

- ☐ Retirer les bobines d'allumage ([rep. 2](#)) du moteur.
- ☐ Retirer les joints d'origine en les glissant vers le bas.
- ☐ Glisser le nouveau joint ([rep. 6](#)) jusqu'en butée. Il n'y a pas de position imposée.
- ☐ Le joint torique stipulé dans l'Infotech **20-14** doit être retiré.
- ☐ Il reste impératif de démonter les bobines et évacuer l'eau des puits de bougie après chaque rallye si besoin.

Merci de votre attention.

L'équipe d'assistance technique

INFOTECH 25-03


Coil seal

Dear customers,

In order to improve the seal between the coil and the spark plug well and thus improve the life of the ignition elements, a new coil seal ([idem 6](#)) is now available from Racing Shop.

Marker	Reference	Quantity	Designation	Price excl. VAT*
2	5970-91	4	Coil	91.78 €
6	904974638A	4	Coil seal	25.73 €

*: Our prices are given in euros for information only and are subject to change at any time

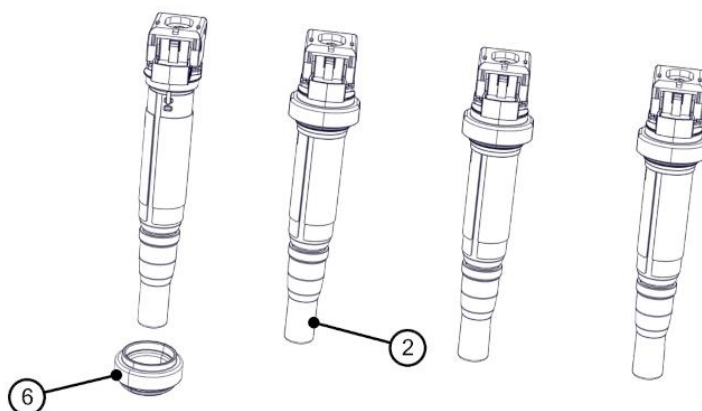

- ☐ Remove the ignition coils ([item 2](#)) from the engine.
- ☐ Remove the original gaskets by sliding them downward.
- ☐ Slide the new gasket ([item 6](#)) in until it stops. There is no set position.
- ☐ The O-ring stipulated in Infotech **20-14** must be removed.
- ☐ It is still essential to disassemble the coils and drain the water from the spark plug wells after each rally, if necessary.

Thank you for your attention.

The technical support team

INFOTECH 25-03


Junta de bobina

Estimados clientes,

Para mejorar el sellado entre la bobina y la culata y así mejorar la vida útil de los elementos de encendido, ahora está disponible en Racing Shop una nueva junta de bobina ([elemento 6](#)).

Rep	Referencia	Cantidad	Designación	Precio sin IVA*
2	5970-91	4	Bobina	91,78 €
6	904974638A	4	Junta de bobina	25,73 €

*: Nuestros precios se dan en euros solo a título informativo y están sujetos a cambios en cualquier momento.

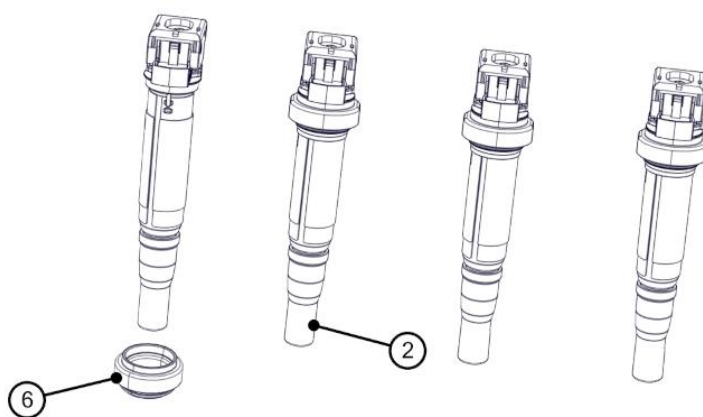

- ☐ Retire las bobinas de encendido ([elemento 2](#)) del motor.
- ☐ Retire las juntas originales deslizándolos hacia abajo.
- ☐ Deslice la nueva junta ([elemento 6](#)) hasta el tope. No hay una posición fija.
- ☐ Se debe retirar el O-ring estipulado en Infotech **20-14**.
- ☐ Sigue siendo imperativo desmontar las bobinas y evacuar el agua de los pozos de las bujías después de cada rally si es necesario.

Gracias por su atención.

El equipo de asistencia técnica.

CONTACTS

Gregoire DUCHAINE

Technical advisor

@ gregoire.duchaine@stellantis.com
: +33 6 71 90 67 94

Cyril DUPUY

Technical advisor

@ cyril.dupuy@stellantis.com
: +33 6 76 86 71 50

Cyrille MICHEL

Technical advisor

@ cyrille.michel@stellantis.com
: +33 6 71 25 33 75

Léo CONSIGNY

Technical advisor

@ leo.consigny@stellantis.com
: +33 6 73 69 65 56

Yann CHALMETON

Technical support manager

@ yann.chalmeton@stellantis.com
: +33 6 31 83 00 89

Florent MEILHAUD

Latin America advisor

@ racingshop.latam@stellantis-motorsport.com
: +55 21 99912 5666

Technical Support

@ techsupport.racingshop@stellantis.com
: +33 9 68 40 99 95